

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

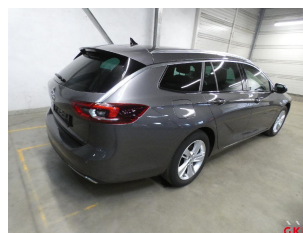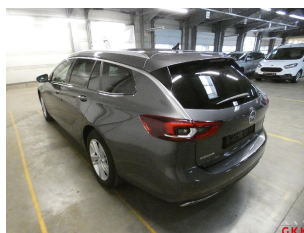

Vorgang

Ihr Auftrag vom	30.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	06.06.2025
Referenznummern	0002059750

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8GP8N1003560		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Mondsteingrau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	05/2027
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business	Laufleistung abgelesen	141.439 km
Erstzulassung	27.04.2022	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.955 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 97W	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 97W	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 97W	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 97W	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101V	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101V	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101V	4 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101V	4 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 02.05.2025 bei km 139.149.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Front links beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Anti-Blockier-System (ABS)		Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar	
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend		Bluetooth Audio-Streaming	
Bremsassistent		Dach, Design-Ausführung (Chrom)	
Drehzahlmesser		Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle		Ergonomiesitz vorn links	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar		Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	
Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung		Fensterheber elektrisch hinten	
Fensterheber elektrisch vorn		Feststellbremse elektrisch	
Freisprecheinrichtung Bluetooth		Frontkamera	
Fahrassistent-System: Abstandswarner		Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung		Fahrassistent-System: Fußgängererkennung	
Fahrassistent-System: Spurhalteassistent		Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	
Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube		Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	
Sicherheitsnetz hinter Vordersitze		Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	
Heckleuchten LED		Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung	
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)		Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig	
Kindersicherung		Klimaautomatik 2-Zonen	
Luftfeuchtesensor		Kopf-Airbag-System	
Kopfstützen hinten (3-fach)		Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Audiobedienung am Lenkrad		Lenkrad heizbar	
LM-Felgen		Modellpflege	
Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI		MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	
Nebelscheinwerfer LED		Parkpilotsystem vorn und hinten	
Reifendruckwarner		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Seitenairbag vorn	
Seitenscheiben geräuschkämmend		Sicht-Paket	
Einschaltautomatik für Fahrlicht		Fahrassistent-System: Fernlichtassistent	
Scheibenwischer mit Regensensor		Innenspiegel mit Abblendautomatik	
Sitzheizung vorn		Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe	
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)		Wegfahrsperre	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Business-Paket Premium	✓
Easy Access-Paket	✓	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	✓
Heckklappenöffnung elektrisch	✓	Schließ-/Startsystem Keyless Open	✓
Technologie-Paket Park & Go	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	✓	Fahrassistent-System: Spurwechselassistent	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Rückfahrkamera (digital)	✓	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	✓
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	✓	Charging-Paket	✓
Innovations-Paket 1	✓	Voll-LED (IntelliLux)	✓
Leuchtweitenregelung automatisch	✓	Abbiegelicht	✓
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	✓	Innovations-Paket 2	✓
Head-up-Display	✓	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	✓
		Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera	✓
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 16, Bild 17)	1076,28 €	538,14 €
Frontscheibe beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	862,09 €	431,05 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	1.938,37 €
Minderwert	969,19 €
Händlerereinkaufspreis	8.350,00 €
Händlerverkaufspreis	9.800,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 20 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 10.06.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

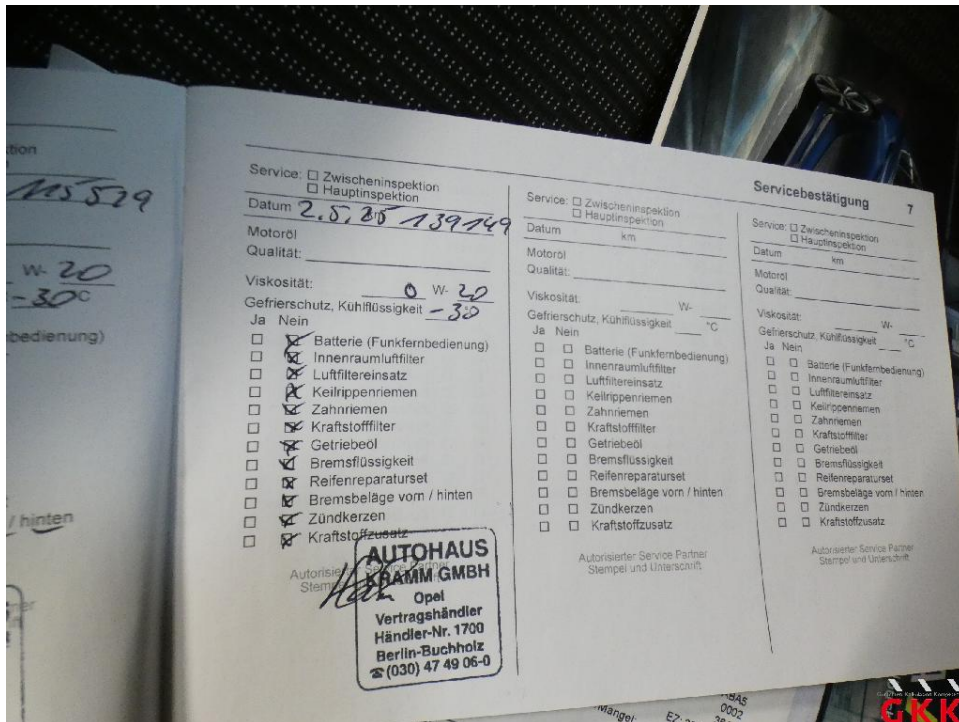


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage

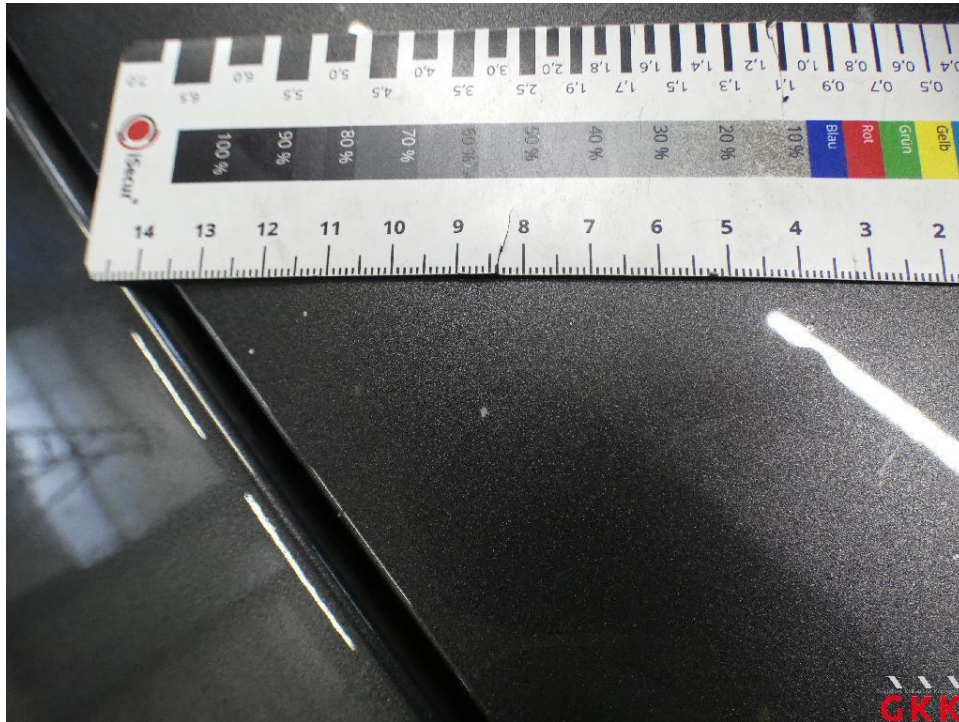


Bild 17 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

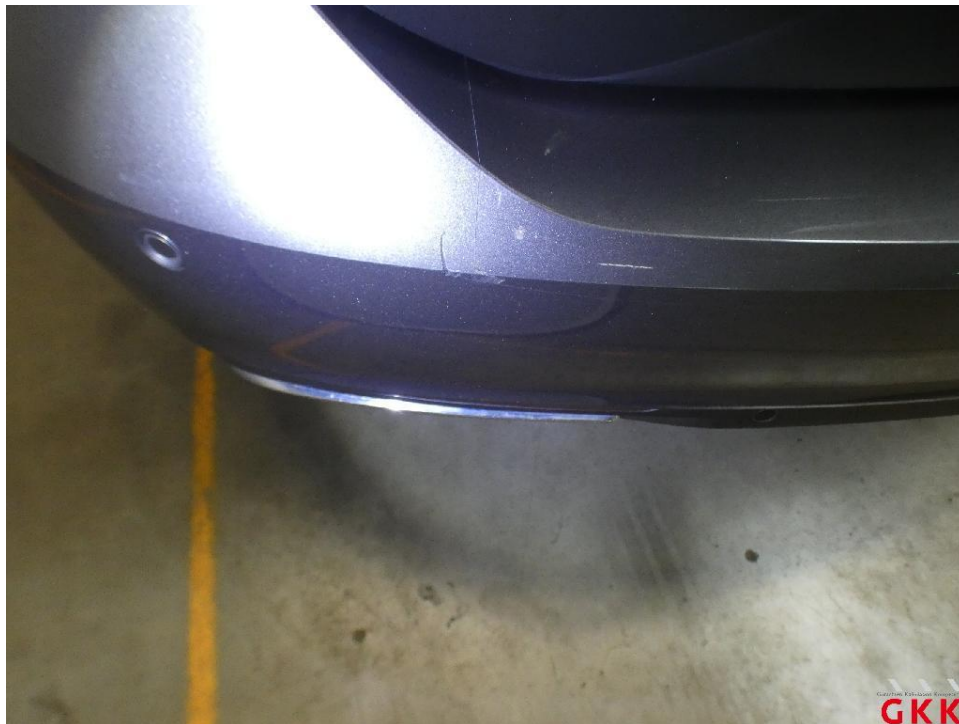


Bild 18 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

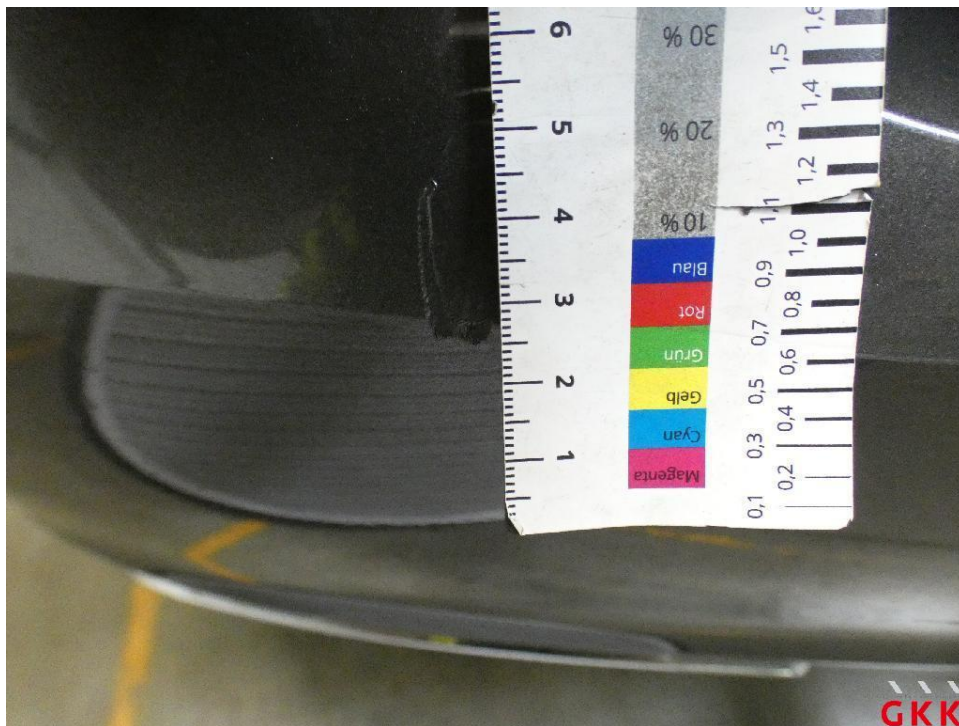


Bild 20 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren