



## Minderwertgutachten

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Vertragsnummer :</b>	<b>34083089</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000844914-DE966</b>	<b>Referenznummer:</b>	<b>30954259</b>
<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>DU-MJ 224E</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Techniq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KMHKN81AFNU036857</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>64565 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>29.11.2021 / 2021</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>28.05.2025 47805 Krefeld</b>
Fahrzeugart:	<b>SUV</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 160 kW (218 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Heckantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Phantom Black / MIC</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>11.2026 / 11.2026</b>
Polster Art:	<b>Leder/Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Mehrfarbig</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Nein</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>54249 / 06.11.2024</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
Zustand aussen:	<b>4 - mäßig</b>	Zustand innen:	<b>4 - mäßig</b>

### Ergebnisse der Einzelbereiche

	<b>Netto</b>	<b>Mwst.19%:</b>	<b>Brutto</b>
<b>Reparaturkosten</b>	8.083,50 €	1.535,87 €	9.619,37 €
Relativer Fahrzeugwert 60,00%			
<b>Minderwert</b>	6.819,50 €	1.295,71 €	8.115,21 €

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Vredestein</b>	<b>235/55/R19/105W 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Vredestein</b>	<b>235/55/R19/105W 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Vredestein</b>	<b>235/55/R19/105W 4 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Vredestein</b>	<b>235/55/R19/105W 4 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Unterschiedlicher Unterschale schwarz lackiert
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 160 kW (kontinuierlich 53 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Effizienz Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth



- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar
- USB-Anschluss hinter
- Verglasung getönt
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- TECHNIQ-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wegfahrsperre (elektronisch)

### Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Zweiwege Lautsprecher vorn

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht durchgeführt</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung	✔
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung



<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

## Schaden

 <b>Karosserie außen</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>	<b>Rep.-Höhe</b>	<b>Berechnung</b>	<b>Minderwert</b>
1.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren	578,00 €	Anteilig	346,80 €
2.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Erneuern	2.090,00 €	Voll	2.090,00 €
3.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Lackieren	400,00 €	Anteilig	240,00 €
4.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Lackieren	418,00 €	Anteilig	250,80 €
5.	Tür Hinten - Links	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren	628,50 €	Voll	628,50 €
6.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren	357,00 €	Anteilig	214,20 €
7.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Lackieren	400,00 €	Anteilig	240,00 €
8.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren	418,00 €	Anteilig	250,80 €
9.	Dach	Gebrauchsspuren	Entkleben / Reinigen	0,00 €	Ohne	0,00 €
10.	Felge Vorne - Rechts	Beschädigt	Smart Repair	100,00 €	Voll	100,00 €
11.	Außenspiegel - Rechts	Kratzer	Smart Repair	40,00 €	Voll	40,00 €
12.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair	100,00 €	Voll	100,00 €
13.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Lackieren	589,00 €	Anteilig	353,40 €
14.	Felge Hinten - Rechts	Beschädigt	Erneuern	815,00 €	Voll	815,00 €
<b>Zwischensumme:</b>				<b>6.933,50 €</b>		<b>5.669,50 €</b>
 <b>Sonstiges</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>	<b>Rep.-Höhe</b>	<b>Berechnung</b>	<b>Minderwert</b>
15.	Fußraum Innenraum links vorne	Verschmutzt		0,00 €	-	0,00 €
16.	Wartung mindestens 2508 km überzogen - / Herstellergarantie	Nicht In Ordnung		1.150,00 €	Voll	1.150,00 €
<b>Zwischensumme:</b>				<b>1.150,00 €</b>		<b>1.150,00 €</b>
<b>Gesamtsumme Netto:</b>				<b>8.083,50 €</b>		<b>6.819,50 €</b>
<b>Mwst. 19%:</b>				<b>1.535,87 €</b>		<b>1.295,71 €</b>
<b>Gesamtsumme Brutto:</b>				<b>9.619,37 €</b>		<b>8.115,21 €</b>

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Schlüssel

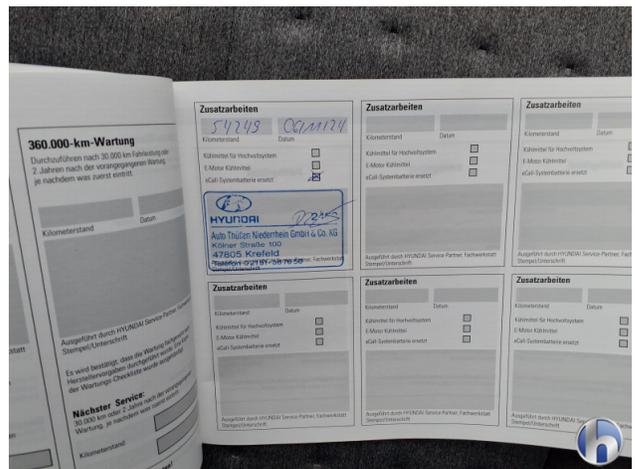

Serviceheft/Nachweis

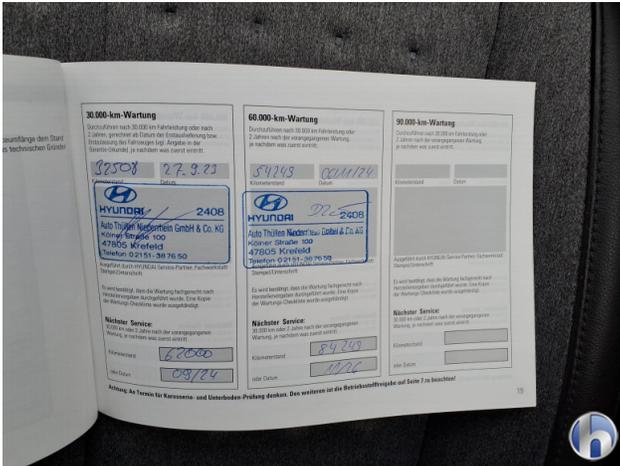

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



VIN



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren 578,00 € / 346,80 €



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren 578,00 € / 346,80 €



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren 578,00 € / 346,80 €



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren 578,00 € / 346,80 €



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren 578,00 € / 346,80 €



1. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren 578,00 € / 346,80 €



2. Windschutzscheibe  
Steinschlag - Erneuern 2.090,00 € / 2.090,00 €



2. Windschutzscheibe  
Steinschlag - Erneuern 2.090,00 € / 2.090,00 €



2. Windschutzscheibe  
Steinschlag - Erneuern 2.090,00 € / 2.090,00 €



2. Windschutzscheibe  
Steinschlag - Erneuern 2.090,00 € / 2.090,00 €



3. Tür Vorne - Links  
Kratzer - Lackieren 400,00 € / 240,00 €



3. Tür Vorne - Links  
Kratzer - Lackieren 400,00 € / 240,00 €



3. Tür Vorne - Links  
Kratzer - Lackieren 400,00 € / 240,00 €



3. Tür Vorne - Links  
Kratzer - Lackieren 400,00 € / 240,00 €



3. Tür Vorne - Links  
Kratzer - Lackieren 400,00 € / 240,00 €



4. Seitenwand - Hinten - Links  
Kratzer - Lackieren 418,00 € / 250,80 €



4. Seitenwand - Hinten - Links  
Kratzer - Lackieren 418,00 € / 250,80 €



5. Tür Hinten - Links  
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren 628,50 € / 628,50 €



5. Tür Hinten - Links  
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren 628,50 € / 628,50 €



5. Tür Hinten - Links  
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren 628,50 € / 628,50 €



6. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer - Lackieren 357,00 € / 214,20 €



6. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer - Lackieren 357,00 € / 214,20 €



6. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer - Lackieren 357,00 € / 214,20 €



6. Tür Hinten - Rechts  
Kratzer - Lackieren 357,00 € / 214,20 €



7. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Lackieren 400,00 € / 240,00 €



7. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Lackieren 400,00 € / 240,00 €



7. Tür Vorne - Rechts  
Kratzer - Lackieren 400,00 € / 240,00 €



8. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer - Lackieren 418,00 € / 250,80 €



8. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer - Lackieren 418,00 € / 250,80 €



8. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer - Lackieren 418,00 € / 250,80 €



8. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer - Lackieren 418,00 € / 250,80 €



8. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Kratzer - Lackieren 418,00 € / 250,80 €



9. Dach  
Gebrauchsspuren - Entkleben / Reinigen 0,00 € / 0,00 €



10. Felge Vorne - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



10. Felge Vorne - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



10. Felge Vorne - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €




10. Felge Vorne - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



11. Außenspiegel - Rechts  
Kratzer - Smart Repair 40,00 € / 40,00 €



11. Außenspiegel - Rechts  
Kratzer - Smart Repair 40,00 € / 40,00 €

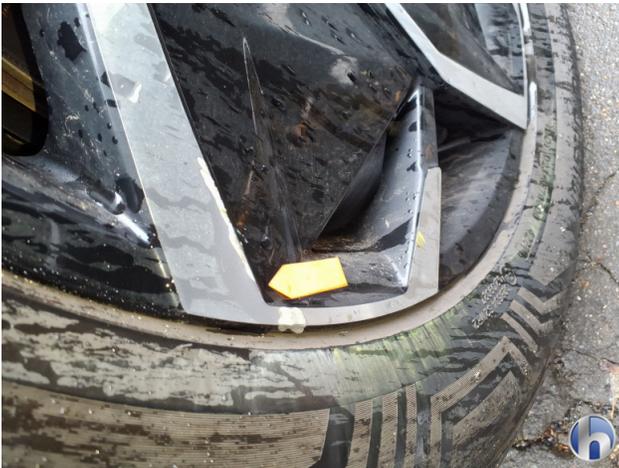

12. Felge Hinten - Links  
Kratzer - Smart Repair 100,00 € / 100,00 €



13. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Lackieren 589,00 € / 353,40 €



13. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Lackieren 589,00 € / 353,40 €



13. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Lackieren 589,00 € / 353,40 €



13. Stoßfänger Vorne  
Beschädigt - Lackieren 589,00 € / 353,40 €



14. Felge Hinten - Rechts  
Beschädigt - Erneuern 815,00 € / 815,00 €



14. Felge Hinten - Rechts  
Beschädigt - Erneuern 815,00 € / 815,00 €



14. Felge Hinten - Rechts  
Beschädigt - Erneuern 815,00 € / 815,00 €



15. Fußraum Innenraum links vorne  
Verschmutzt - 0,00 € / 0,00 €



15. Fußraum Innenraum links vorne  
Verschmutzt - 0,00 € / 0,00 €



Hüsge Gruppe®  
**Die Gutachter**