DEKRA-Nr: 0202 / 0100040875 / 2025 / B075272001429 vom 28.04.2025

DEKRA Automobil GmbH
Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart

Allane SE Rückgabeabteilung
Dr.-Carl-von-Linde-Straße 2
82049 Pullach

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Stuttgart
Stuttgarter Str. 13
70469 Stuttgart
Telefon 0711 / 32019-0
Fax 0711 / 32019-47
E-Mail stuttgart.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Marcin Jucha
Tel. direkt 0711 32019-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Kennzeichen **PS JP173** **FIN** **WAUZZZGBXMR048953**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213605355
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Dr.-Carl-von-Linde-Straße 2, 82049 Pullach
Ihr Auftrag vom	28.04.2025, telefonisch.
Besichtigung	28.04.2025, 13:00 Uhr, durch Herrn Marcin Jucha bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart, im Beisein von Herr Sebralla.
Bewertet auf	28.04.2025
Betrifft	Vertragsnummer 89164075 Auftragsnummer 30938932 Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt.	-6.320,00 EUR
	ohne MwSt.	-5.310,92 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt.	-6.124,00 EUR
	ohne MwSt.	-5.146,21 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.04.2021	Letzte Zulassung	19.04.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A1 25 TFSI Sportback advanced	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGBXMR048953	HSN / TSN	0588 / BNN
Schlüssel-Nr.	10114229	Km-Stand abgelesen	128990
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	70
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Manhattangrau Metallic (X7L)	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	195 / 55 R 16 87 T	Hankook / Winter i*cept RS3 W462 FSL	W /O	4 mm
	rechts	195 / 55 R 16 87 T	Hankook / Winter i*cept RS3 W462 FSL	W /O	4 mm
2	links	195 / 55 R 16 87 T	Hankook / Winter i*cept RS3 W462 FSL	W /O	5 mm
	rechts	195 / 55 R 16 87 T	Hankook / Winter i*cept RS3 W462 FSL	W /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.01.2025			

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse schwarz, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach: Dachkuppel in Wagenfarbe, Dachhimmel in Stoff titangrau, Dachkantenspoiler, Dekoreinlagen Polygonstruktur schwarz, Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Gurte: Dreipunkt-Automatikgurte, Heckscheibenwischer, Kindersitzbefestigung i-Size auf der Beifahrerseite und den äußeren Fondsitzen, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen (5), Lackierung: Uni, Lenkrad: Lenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Licht-/Regensensor, Notruf, Ottopartikelfilter, Rad: Leichtmetallräder - 16

Zoll - 10-Speichen-Turbine, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff Delta, Sitze: Fahrersitz manuell höheneinstellbar, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System mit Rekuperation, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
IT4	Audi connect Navigation & Infotainment
NZ4	Audi connect Notruf & Service
EL5	Audi connect Remote & Control
9S1	Audi virtual cockpit
6FA	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe nicht in Verbindung mit Cortinaweiß Lackierung: Manhattangrau Metallic
1XW	Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus
PNA	Radio: MMI Navigation plus
4A3	Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
nächste Wartung:	am 28.02.2026
bis Wartung verbleiben:	24.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

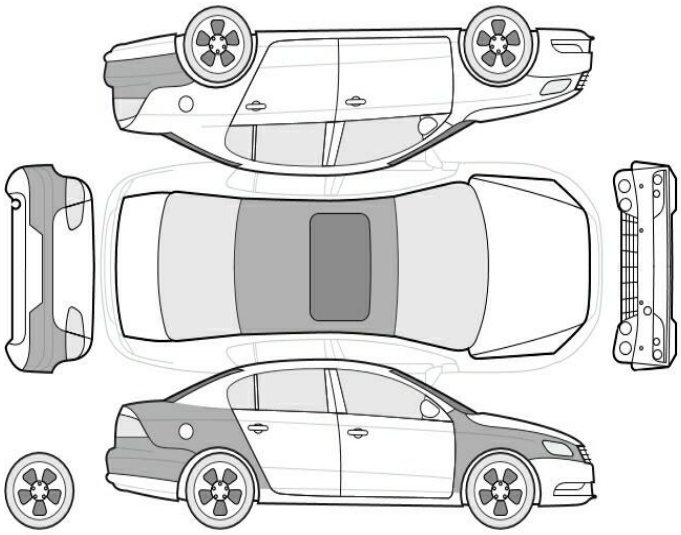

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	Minderwert in EUR netto
1. Pannenset Reifendichtmittel, abgelaufen, (Bild 27)	40	100	-40	-33,61
2. Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 6, 7)	1.238	100	-1.238	-1.040,34
3. Felge vorne links, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 25, 26)	150	100	-150	-126,05

4. Heckklappe, deformiert, instandsetzen (Bild 19, 20, 21)	1.480	100	-1.480	-1.243,70
5. Stoßfänger vorne, gerissen, erneuern (Bild 10, 11)	1.438	100	-1.438	-1.208,40
6. Scheinwerfer vorne links, gerissen, erneuern (Bild 8, 9)	933	100	-933	-784,03
7. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 14, 15)	62	100	-62	-52,10
8. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17, 18)	357	45	-161	-135,29
9. Dach, eingedellt, drücken (Bild 22, 23)	62	100	-62	-52,10
10. Lackvorbereitung	200	100	-200	-168,07
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**5.960**		**-5.764**	**-4.843,69**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Außenspiegelverkleidung links, zerkratzt, (Bild 24)
Kotflügel vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 12, 13)

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Sommerreifen (Satz)	360	100	-360	-302,52
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	**360**		**-360**	**-302,52**

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Marcin Jucha

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.