GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

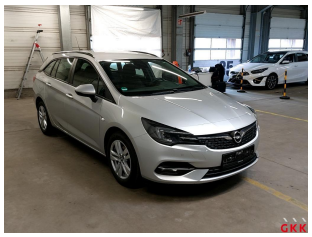

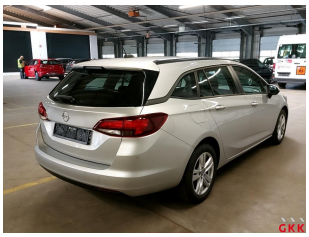

Vorgang	
Ihr Auftrag vom	24.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	03.06.2025
Referenznummern	0002051890

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**W0VBD8EU8M8016788**		
Fahrzeugart	PKW -	**Farbton / Lackart**	Silber / Metallic
Hersteller	Opel	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Astra K Sports Tourer 1.5 D Edition	**Laufleistung abgelesen**	20.300 km
Erstzulassung	07.05.2021	**Emissionsklasse**	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	**Sitzplätze / Türen**	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.496 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55R16 91V	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55R16 91V	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55R16 91V	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55R16 91V	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗	Serviceheft vorhanden	✗	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am bei km --.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Bluetooth Audio-Streaming
Bordcomputer	Check-Control-System
Bremsassistent	Dachreling schwarz
Drehzahlmesser	Ecoflex
Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
Anti-Blockier-System (ABS)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fensterheber elektrisch hinten	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Klimaanlage
Kopf-Airbag-System	Laderaumabdeckung
Lenkrad (Leder)	Lenkrad mit Multifunktion
Audiobedienung am Lenkrad	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
Licht-Paket	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
Leseleuchten im Fond	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn verschiebbar
Modellpflege	Motor 1,5 Ltr. - 77 kW CDTI DPF
MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheinwerfer LED
Seitenairbag vorn	Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
Sicht-Paket	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Scheibenwischer mit Regensensor	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung (verifiziert)

Audio-Navigationssystem Multimedia Navi	✓	DAB-Tuner (Radioempfang digital)	✓
Ergonomiesitz vorn links	✓	Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne	✓
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	✓	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓
Leichtlaufreifen	✓	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	✓
Nebelscheinwerfer	✓	Parkpilotsystem vorn und hinten	✓

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV (Bild 19, Bild 20)	117,69 €	82,38 €
Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 17, Bild 18)	798,98 €	597,57 €

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV (Bild 24, Bild 25)	117,69 €	82,38 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 26, Bild 27)	700,67 €	490,47 €
Heckklappe Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 15, Bild 16)	255,84 €	179,09 €

Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 14)	56,44 €	56,44 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	634,54 €	634,54 €

Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, innen, Lackierung Mangelhaft/Verlaufsstörungen, lackieren (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	388,16 €	271,71 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**3.191,86 €**
Minderwert	**2.516,43 €**
Händlereinkaufspreis	**5.250,00 €**
Händlerverkaufspreis	**6.375,00 €**

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 27 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 04.06.2025

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 1

Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 3

Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

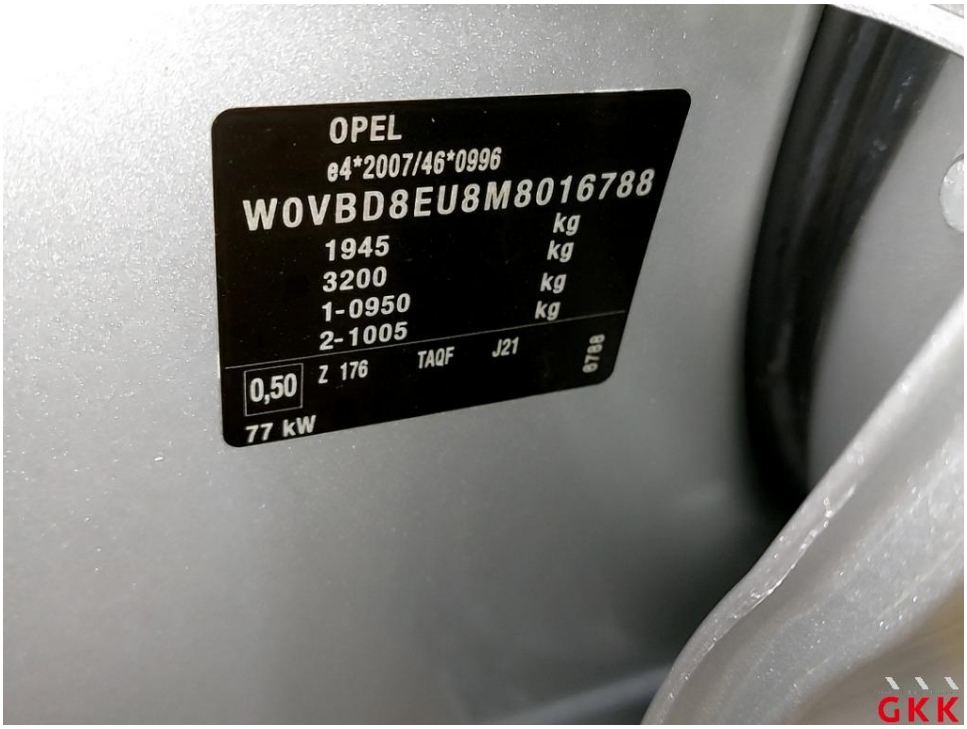

Bild 5

Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 7

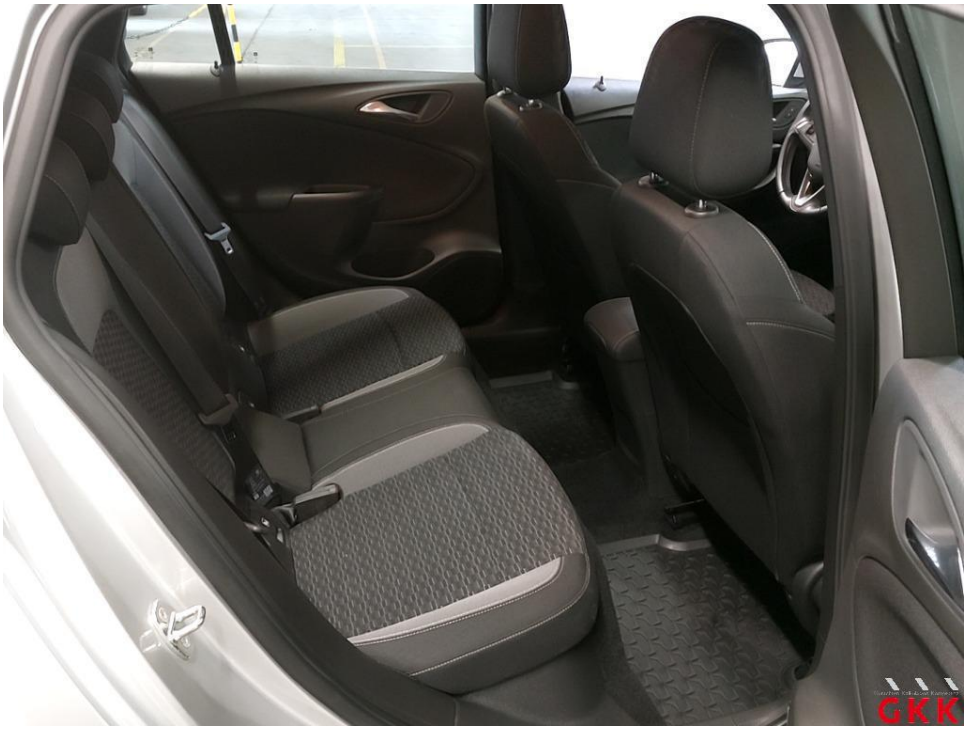

Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 9

Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

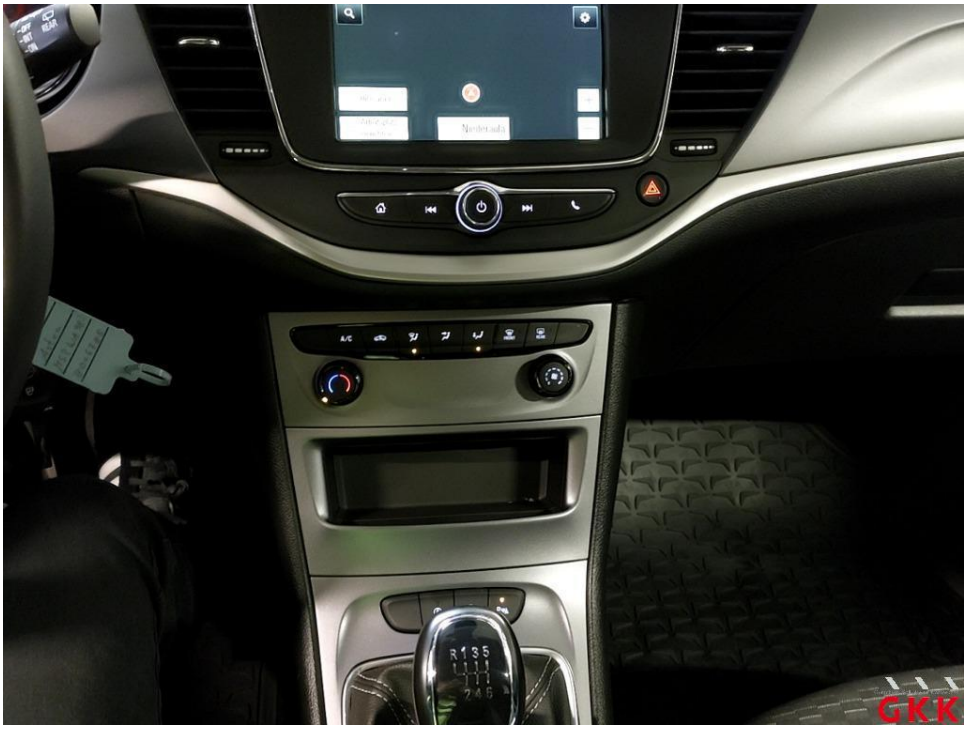

Bild 11

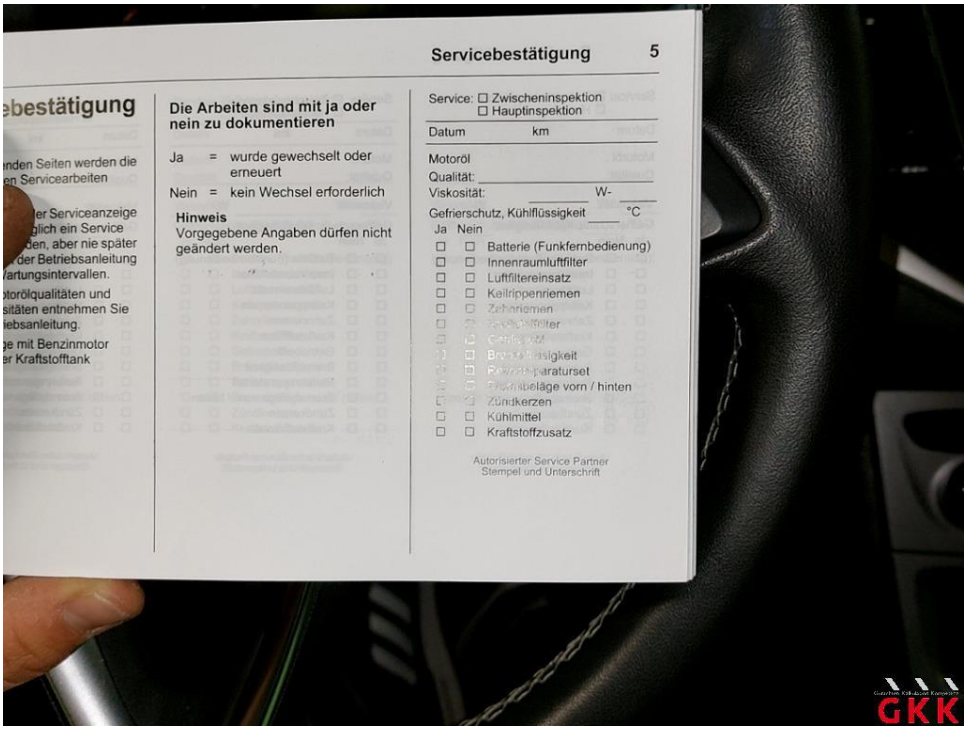

Bild 12

Fotoanlage

Bild 13

Bild 14 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen

Fotoanlage

Bild 15 Heckklappe, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren

Bild 16 Heckklappe, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

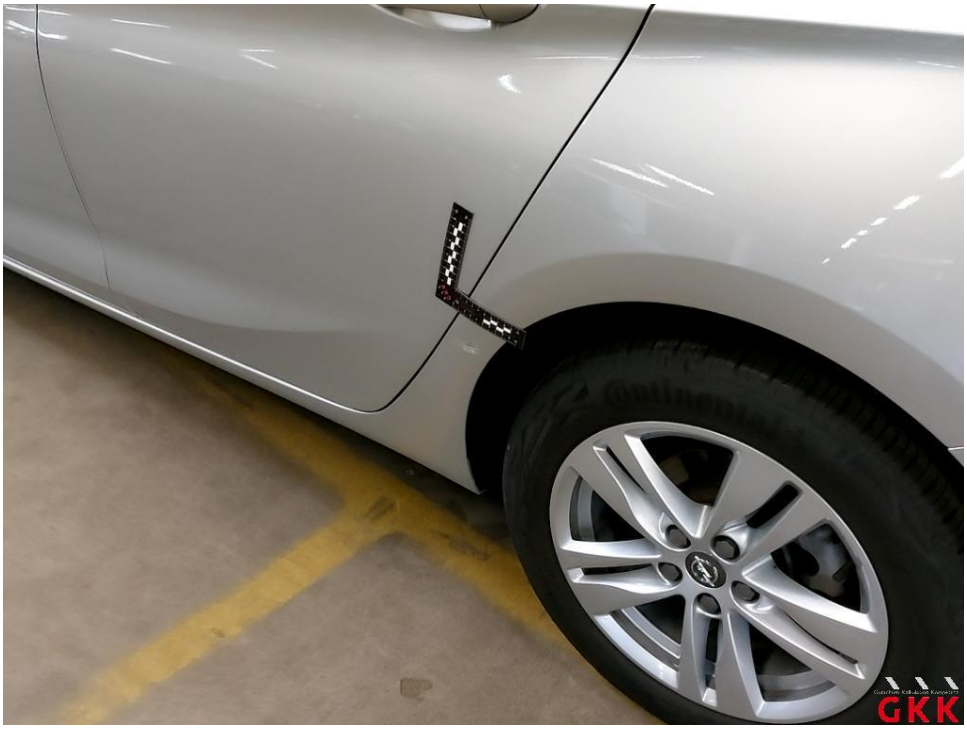

Bild 17 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Bild 18 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

Bild 19 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV

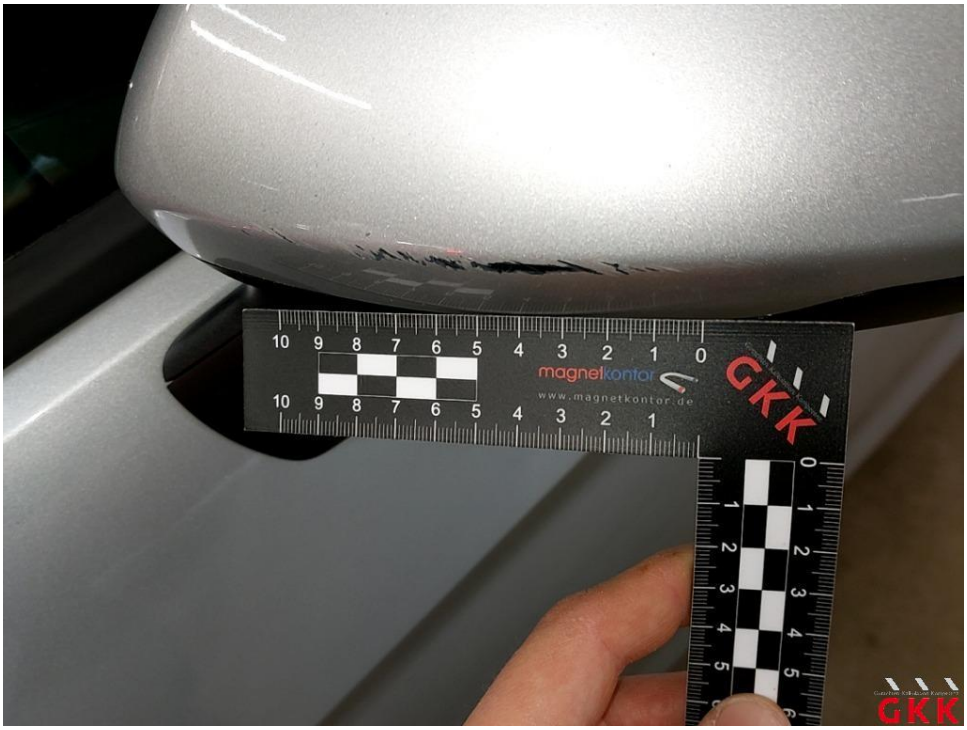

Bild 20 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 21 Tür vorne links, innen, Lackierung Mangelhaft/Verlaufsstörungen, lackieren

Bild 22 Tür vorne links, innen, Lackierung Mangelhaft/Verlaufsstörungen, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 23 Tür vorne links, innen, Lackierung Mangelhaft/Verlaufsstörungen, lackieren

Bild 24 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 25 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV

Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

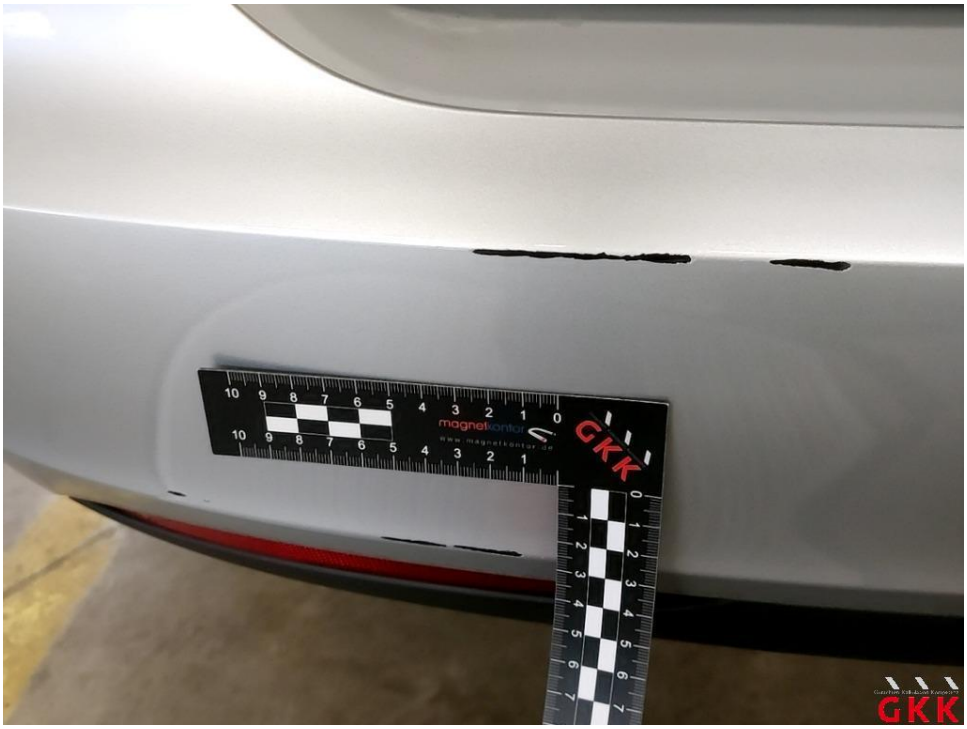

Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren