GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

Vorgang	
Ihr Auftrag vom	11.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestr. 11
Besichtigungsdatum	25.04.2025
Referenznummern	0002053686

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WF0EXXTTREME55850**		
Fahrzeugart	Transporter - Kasten	**Farbton / Lackart**	Weiß / Uni
Hersteller	Ford	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Transit Kasten 2.0 TDCI Trend	**Laufleistung abgelesen**	169.074 km
Erstzulassung	17.03.2022	**Emissionsklasse**	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	**Sitzplätze / Türen**	2 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.995 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R 16C 115/113R M+S	8 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R 16C 115/113R M+S	8 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R 16C 115/113R M+S	8 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R 16C 115/113R M+S	8 mm
Reservebereifung: TireFit					
Beiliegende Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
Rad 1	Sommerreifen	Ohne Felgen	Continental	235/65 R 16C 115/113R	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Ohne Felgen	Continental	235/65 R 16C 115/113R	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Ohne Felgen	Continental	235/65 R 16C 115/113R	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Ohne Felgen	Continental	235/65 R 16C 115/113R	5 mm

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden	✗	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 24.04.2024 bei km 109.800.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)

Abbiegelicht im Scheinwerfer	Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay
Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
Dockingstation (MyFord Dock)	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bordcomputer	Einstiegsleuchten
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fensterheber elektrisch	FordPass Connect inkl. eCall
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Lenkrad (Leder)
Getriebe 6-Gang	Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)
Heizung mit Umluftschaltung	Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum
Karosserievariante: Mittelhohes Dach	Klimaanlage
Kühlergrill mit Chromleiste	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Parkpilotsystem vorn und hinten	Nebelscheinwerfer
Radioempfang Digital (DAB+)	Radstand 3750 mm
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schmutzfänger hinten
Seitenschutzleisten	Start/Stop-Anlage
Tagfahrlicht	Trend
Verzurrösen (10)	Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
Wärmeschutzverglasung leicht getönt	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zusatzheizung elektrisch	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung

Sonderausstattung (verifiziert)

Airbag Beifahrerseite	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Batterieüberwachung programmierbar	✓	Express-Line-Paket	✓
Holzfussboden im Laderaum	✓	Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff	✓
Verzurrösen (6)	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Fzg. ohne Bodenbelag Vinyl im Lade-/Fahrgastraum	✓	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 130 km/h	✓
Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 256 Grad)	✓	Kaltstart-Paket	✓
2. Batterie	✓	Laderaumleuchte LED	✓
Laderaumtrennwand Metall	✓	Reifen-Reparaturkit	✓
Sitz-Paket 14: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) inkl. Sitzheizung, Stoff	✓	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	✓
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze	✓	Armlehnen vorn	✓
Stahlfelgen 6,5x16	✓	Laderaumausbau	✓

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 31, Bild 32)	526,34 €	236,85 €

Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	1724,09 €	1214,52 €

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	738,19 €	376,05 €
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen (Bild 42, Bild 43)	142,63 €	64,18 €
Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 21, Bild 22)	670,98 €	389,68 €

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	738,19 €	376,05 €
Schiebetür rechts Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 33, Bild 34)	102,86 €	46,29 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 37, Bild 38, Bild 39)	299,49 €	134,77 €
Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepair (Bild 40, Bild 41)	120,00 €	120,00 €

Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	851,41 €	851,41 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 23, Bild 24)	159,52 €	159,52 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	159,52 €	159,52 €

Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Anschlag / Hecktür links, fehlt, ersetzen (Bild 35, Bild 36)	103,94 €	103,94 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**6.474,01 €**
Minderwert	**4.369,63 €**
Händlereinkaufspreis	**9.100,00 €**
Händlerverkaufspreis	**10.200,00 €**

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 43 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 24.06.2025

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 1

Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 3

Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

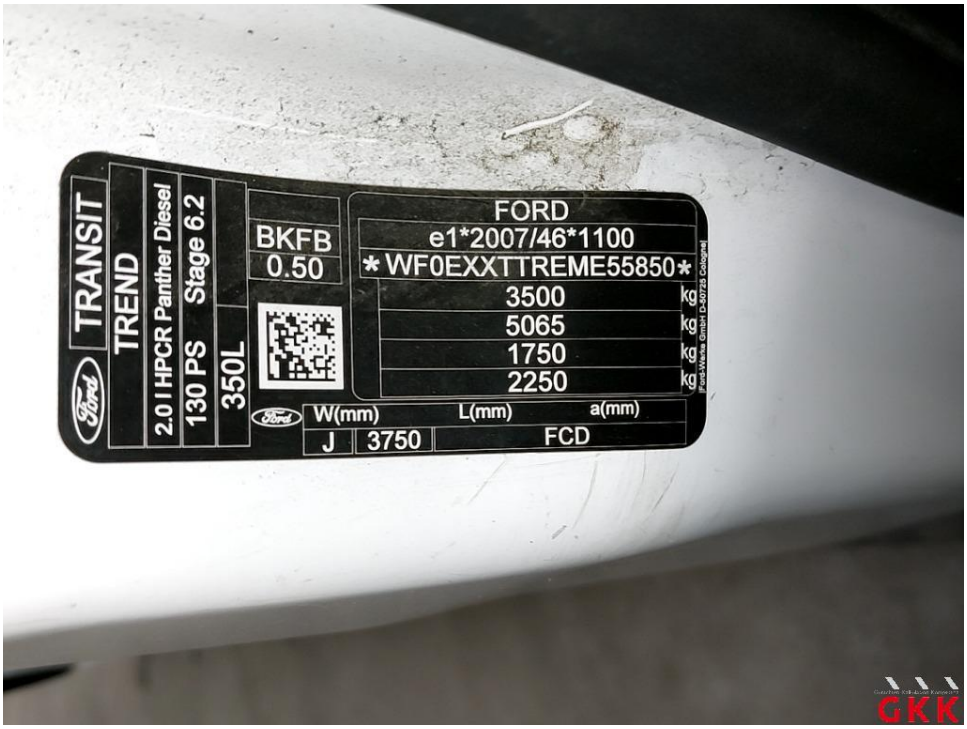

Bild 5

Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 7

Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 9

Bild 10

Fotoanlage

Bild 11

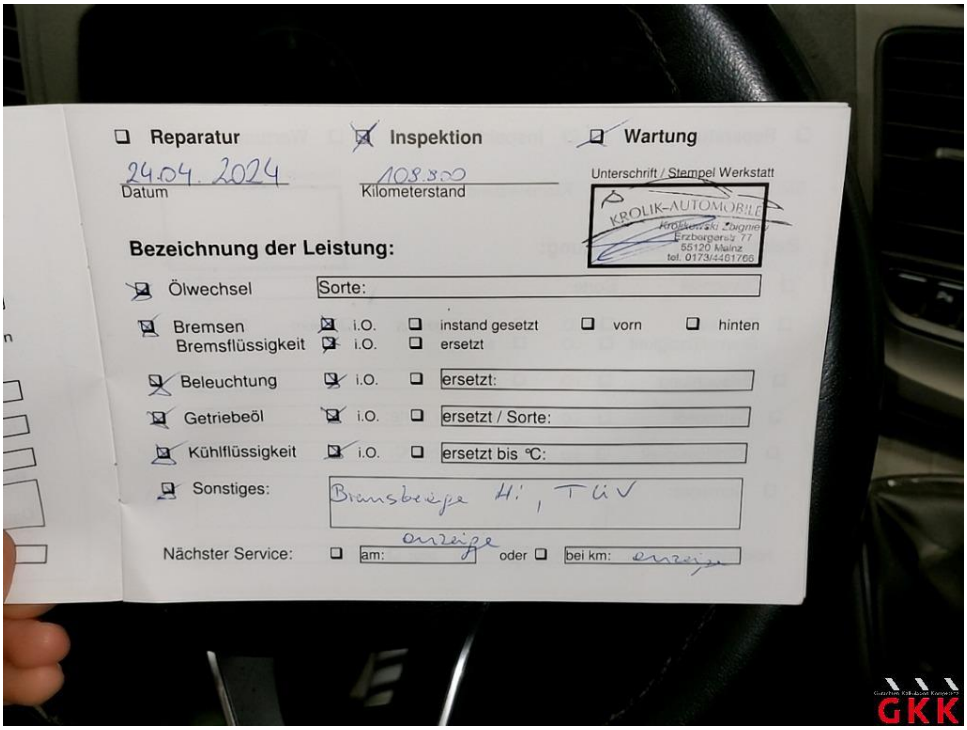

Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

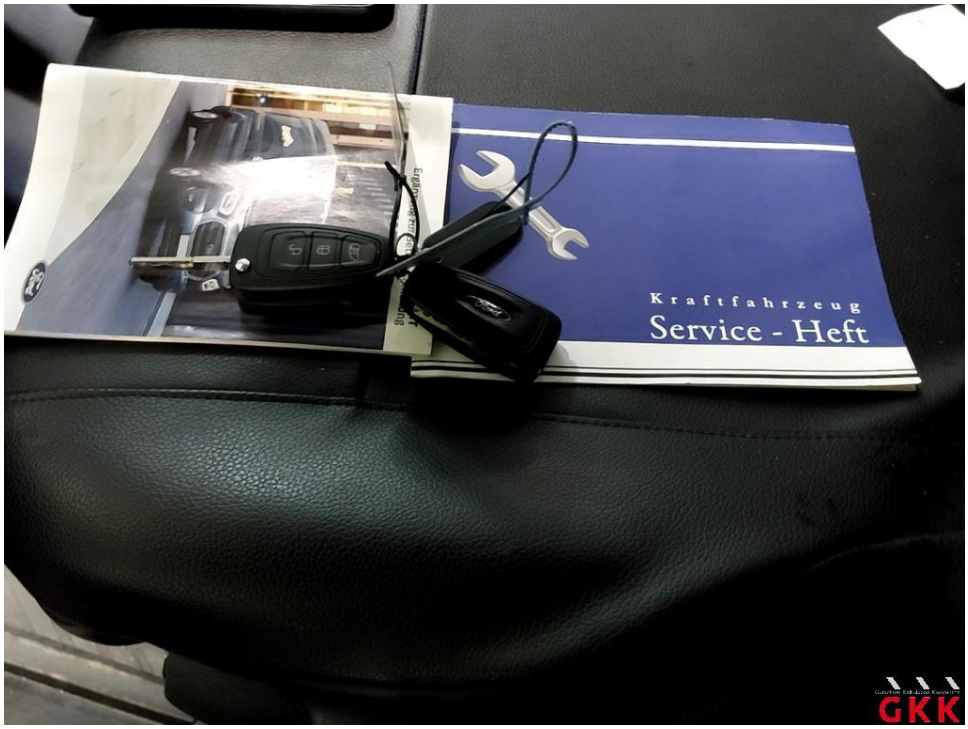

Bild 13

Bild 14

Fotoanlage

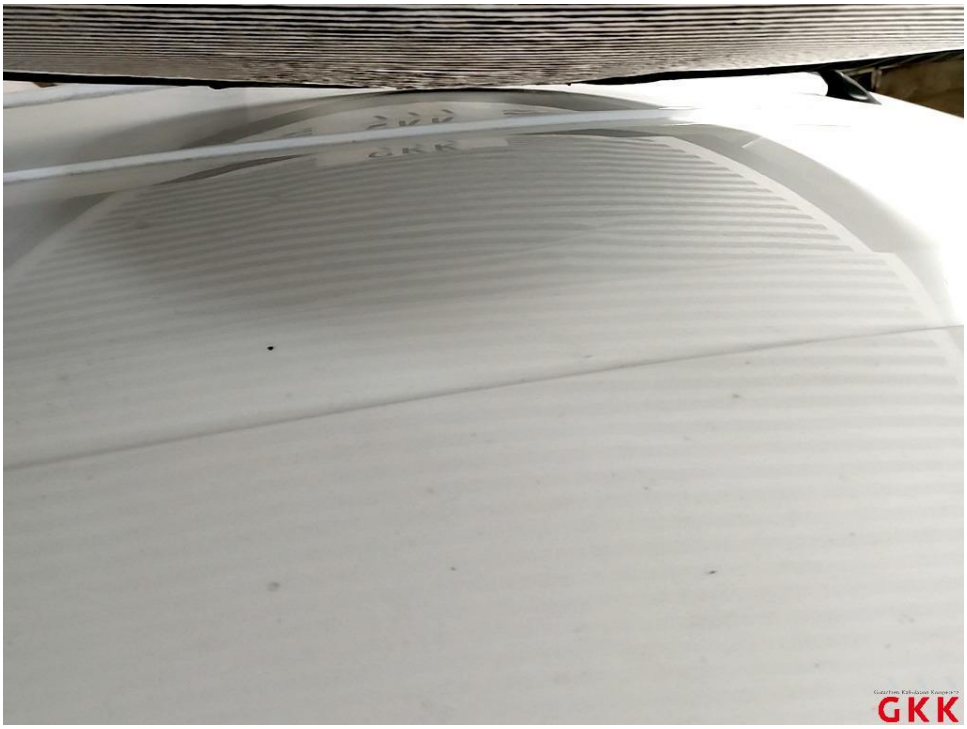

Bild 15 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

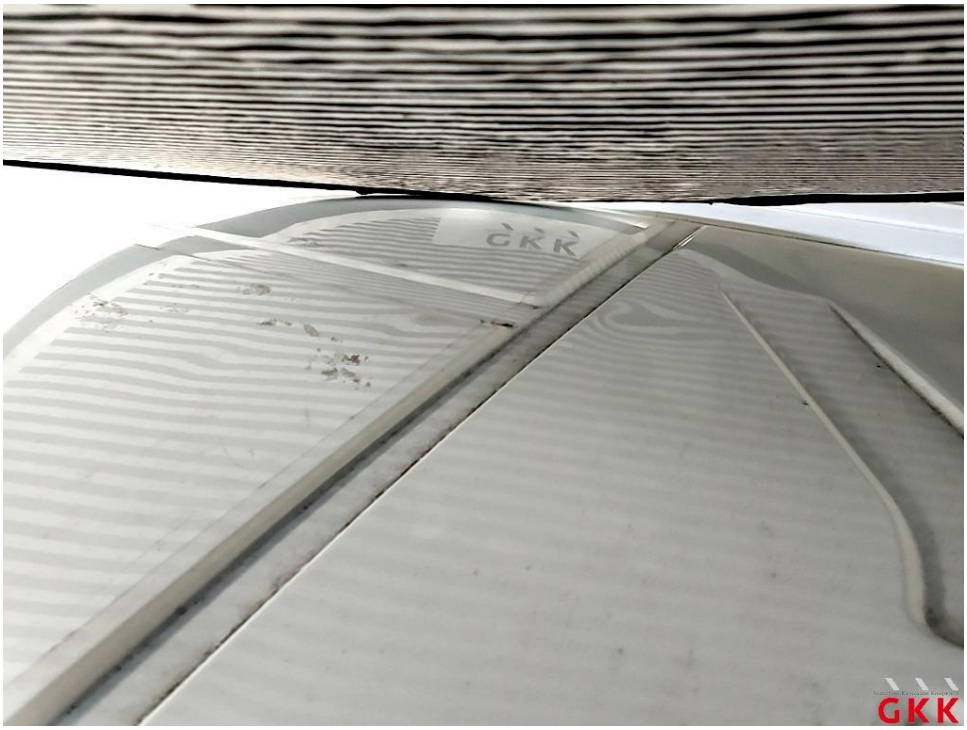

Bild 16 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 17 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Bild 18 Tür vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

Bild 19 Tür vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren

Bild 20 Tür vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

Bild 21 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

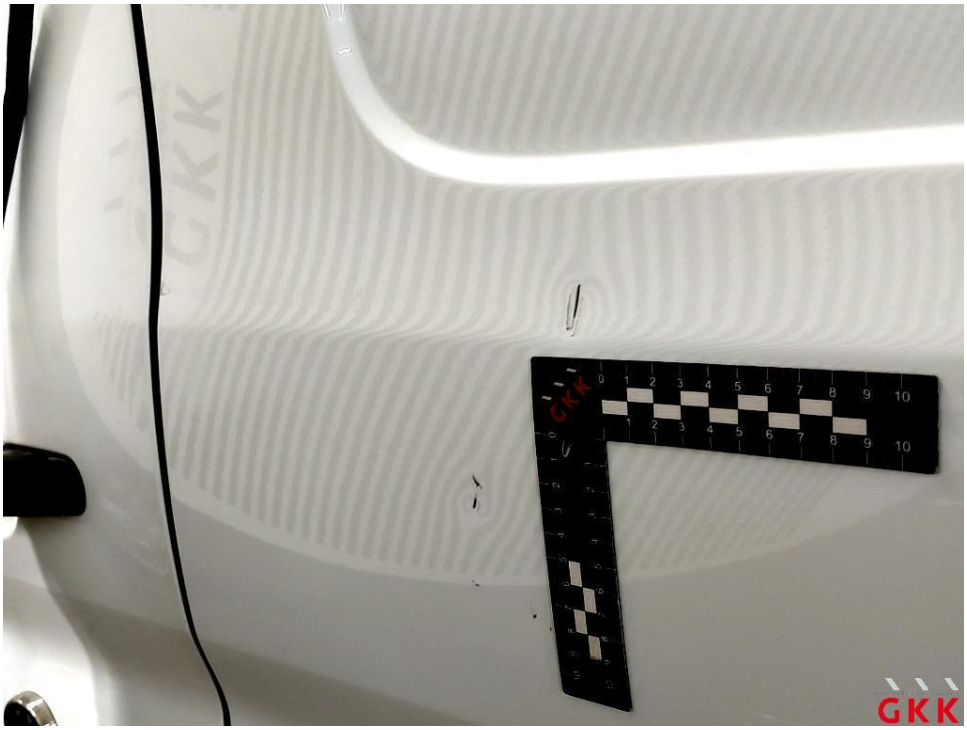

Bild 22 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 23 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Bild 24 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 25 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Bild 26 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

Bild 27 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Bild 28 Tür vorne rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

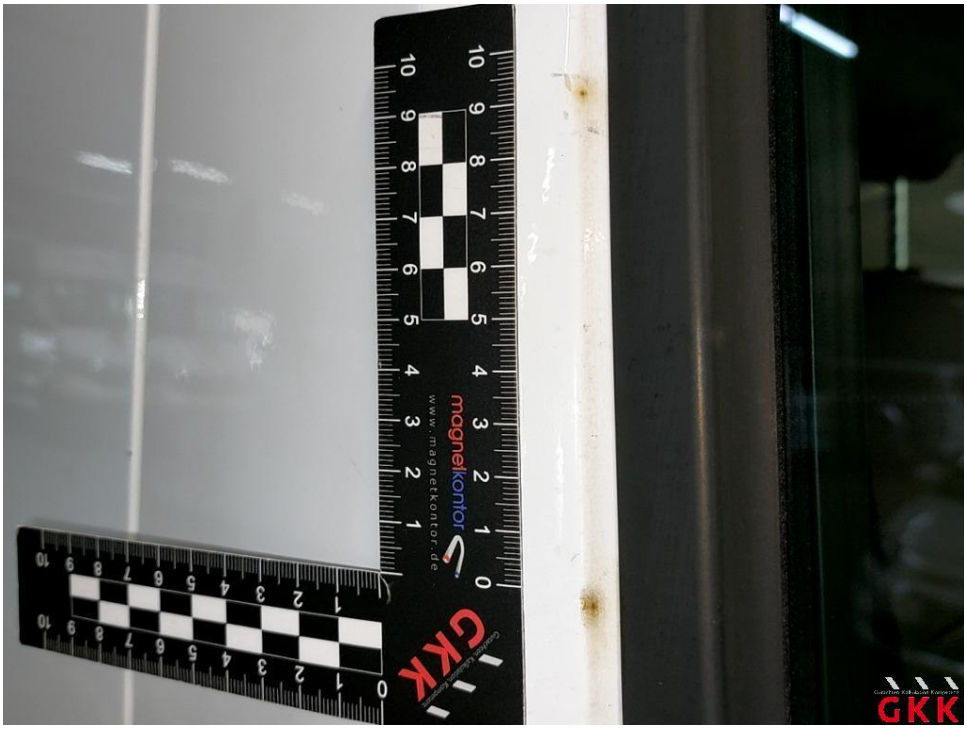

Bild 29 Tür vorne rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren

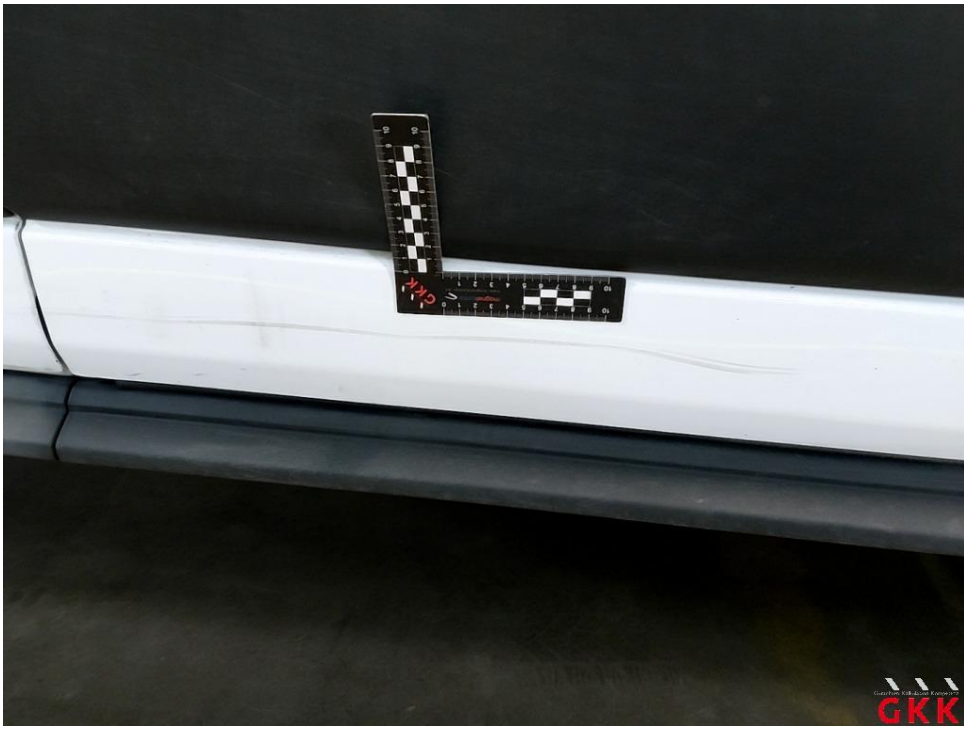

Bild 30 Tür vorne rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

Bild 31 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Bild 32 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage

Bild 33 Schiebetür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

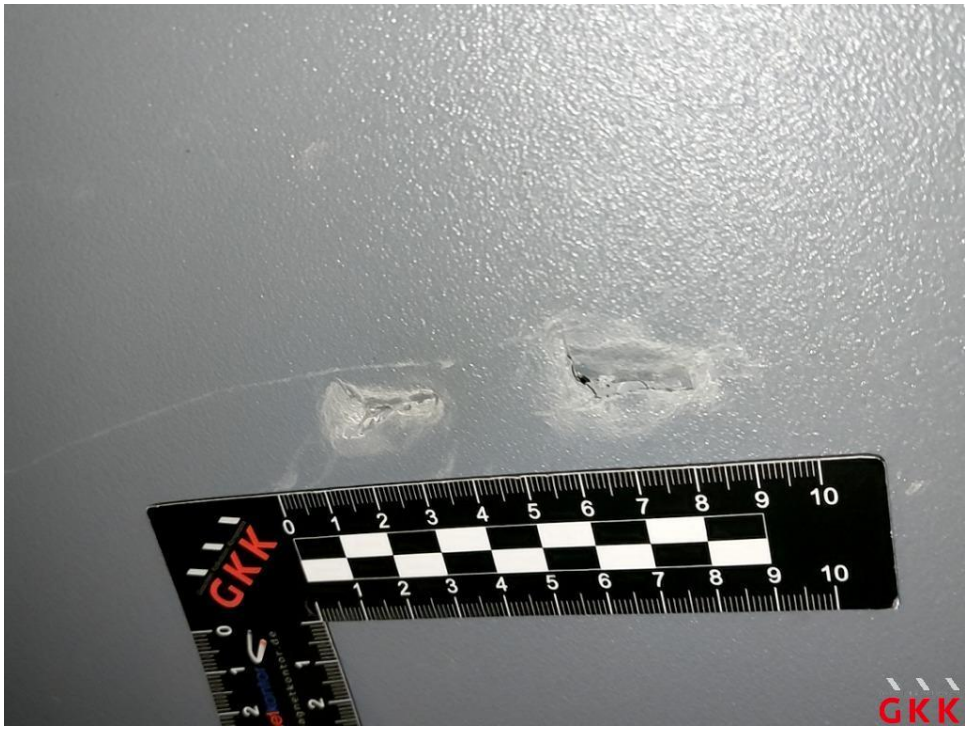

Bild 34 Schiebetür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

Bild 35 Anschlag / Hecktür links, fehlt, ersetzen

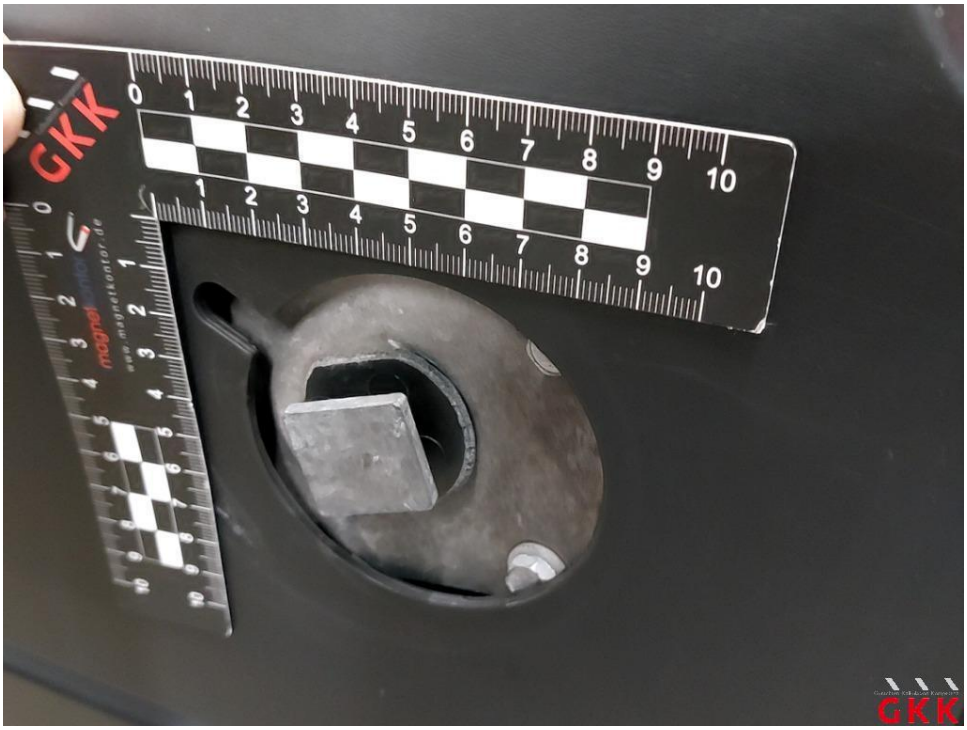

Bild 36 Anschlag / Hecktür links, fehlt, ersetzen

Fotoanlage

Bild 37 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Bild 38 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

Bild 39 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Bild 40 Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage

Bild 41 Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepair

Bild 42 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen

Fotoanlage

Bild 43 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015